

CRIADO Y LÓPEZ S.L.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS




CRIADO Y LÓPEZ S.L.
Crta. Venta de Pampanico 616 04700
El Ejido (Almería)

Tel: (+34)950487973 Fax: (+34)950571292



MALLA 6x6

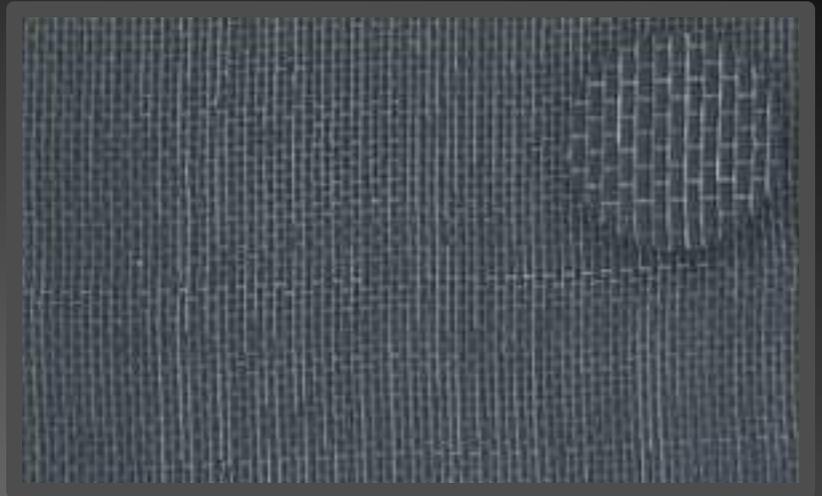

TIPO DE PROTECCIÓN > 6x6
MATERIA BASE > PTAD
COLOR >BLANCO/NEGRO/VERDE
DIAMETRO DEL HILO > 297.6 MICRAS
COEFICIENTE DE VARIACIÓN > 4.50%
PESO > 73.2 GRAMOS
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR BLANCO > 90%
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR NEGRO > 70%
SOMBREO HILO BLANCO > 10%
SOMBREO HILO NEGRO > 30%
GARANTÍA 5 AÑOS SURESTE ESPAÑOL
POROSIDAD > 69.30%
PASO DE AIRE > 86%
REDUCCIÓN > 14%
FORMA DEL PORO > CUADRADO
DIAMETRO DEL PORO > 1444.5 MICRAS
COEFICION DE VARACIÓN > 1.50%
ÁREA DEL PORO > 2167 MM2
ANCHO > 1470.5 MICRAS
LARGO > 1474 MICRAS
PARALELOGRAMOS > 2.80%
TRAPECIOS > 11.10%
TRAPEZOIDES > 86.10%
TENSIÓN DE ROTURA MALLA / KG > 1.3 KG
URDIMBRE > 746/KG
TRAMA >746/KG
ANCHOS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5
METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
LARGOS > 100 METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
TOLERANCIAS EN MEDIDAS > 3%

TYPE DE PROTECTION > 6X6
MATÉRIAU DE BASE > PTAD
COULEURS >BLANC / NOIR / VERT
DIAMÈTRE DU FIL > 297.6 MICRONS
COEFFICIENT DE VARIATION > 4.50%
POIDS > 73.2 GRAMMES/M2
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
BLANCHE > 90%
TRASMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
NOIRE > 70%
OMBRAGE FIL BLANC > 10%
OMBRAGE FIL NOIR > 30%
GARANTIE > 5 ANS SUD EST DE L'ESPAGNE
POROSITÉ > 69.30%
PASSAGE DE L'AIR > 86%
RÉDUCTION > 14%
FORME DES PORES >CARRÉE
DIAMÈTRE DU PORE > 1444.5 MICRONS
COEFFICIENT DE VARIATION > 1.50%
SURFACE DU PORE > 2.167 MM2
LARGEUR > 1470.5 MICRONS
LONGUEUR > 1474 MICRONS
PARALLÉLOGRAMMES > 2.80%
TRAPÈZES > 11.10%
TRAPEZOIDES >86.10%
TENSION DE RUPTURE FIL / KG > 1,3 KG
TISSAGE > 746/KG
TRAME > 746/KG
LARGEUR > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5
METRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉES)
LONGUEUR > 100 MÈTRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉS)
TOLÉRANCE DE TAILLE > 3%

TYPE DE PROTECTIVE > 6X6
PRIMARY MATERIAL > PTAD
COLOR >WHITE / BLACK / GREEN
DIAMETER OF THREAD > 297.6 MICRONS
VARIATION COEFFICIENT > 4.50%
WEIGHT > 73.2 GRAMMES
LIGHT TRANSMISSION OF WHITE COLOR > 90%
LIGHT TRANSMISSION OF BLACK COLOR > 70%
SHADE NET – WHITE THREAD > 10%
SHADE NET – BLACK THREAD > 30%
GUARANTEE > 5 YEARS SOUTHEAST SPAIN
POROSITY > 69.30%
PASSAGE OF AIR > 86%
REDUCTION > 14%
SHAPE OF PORE > SQUARE
DIAMETER OF PORE > 1444.5 MICRONS
VARIATION COEFFICIENT > 1.50%
AREA OF PORE > 2167 MM2
WIDTH > 1470.5 MICRONS
LENGTH > 1474 MICRONS
PARALLELOGRAMS > 2.80%
TRAPEZIÚMS > 11.10%
TRAPEZOIDS >86.10%
THREAD TENSILE STRENGTH / KG > 1,3 KG
WARP > 746/KG
WEFT > 746/KG
WIDTHS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 M.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
LENGTHS > 100 METRES.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
MARGIN OF ERROR IN MEASUREMENTS > 3%

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.

Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.

Es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como perfiles omega. En caso de dar un uso diferente al habitual a la malla, consultar al fabricante (ventanas cenitales abatibles, ambientes corrosivos, etc.)

Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.

Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación de la malla.


Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.

Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.

En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.

MALLA 6x9

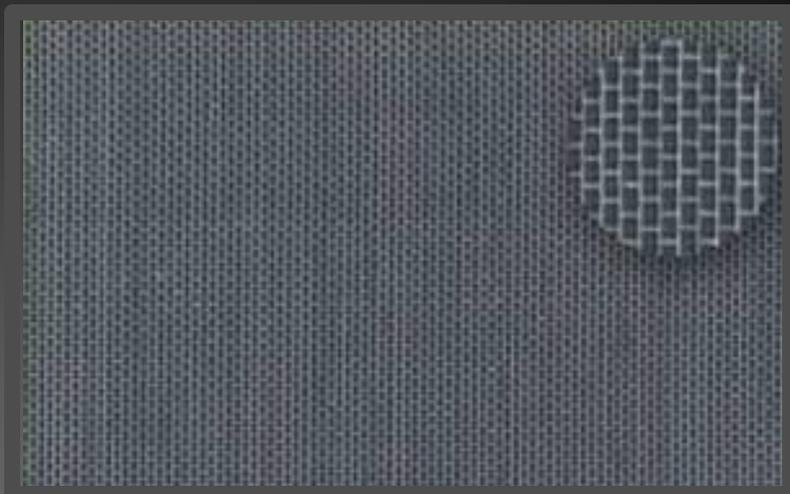

TIPO DE PROTECCIÓN > 6x9
MATERIA BASE > PTAD
COLOR > CRISTAL/NEGRO
DIAMETRO DEL HILO > 297.3 MICRAS
COEFICIENTE DE VARIACIÓN > 3.1%
PESO > 98.3 GRAMOS
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR BLANCO > 75.7%
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR NEGRO > 75.7%
SOMBREO HILO BLANCO > 24.3%
SOMBREO HILO NEGRO > 40%
GARANTÍA 5 AÑOS SURESTE ESPAÑOL
POROSIDAD > 58.4%
PASO DE AIRE > 74.7%
REDUCCIÓN > 25.30%
FORMA DEL PORO > RECTANGULO
DIAMETRO DEL PORO > 832.3 MICRAS
COEFICION DE VARACIÓN > 9.20%
ÁREA DEL PORO > 1.183 MM2
ANCHO > 829.7 MICRAS
LARGO > 1.423 MICRAS
PARALELOGRAMOS > 0%
TRAPECIOS > 7.30%
TRAPEZOIDES > 82.70%
TENSIÓN DE ROTURA MALLA / KG > 1.4 KG
URDIMBRE > 1192/KG
TRAMA > 868/KG
ANCHOS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5
METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
LARGOS > 100 METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
TOLERANCIAS EN MEDIDAS > 3%

TYPE DE PROTECTION > 6X9
MATÉRIAU DE BASE > PTAD
COULEURS > TRANSPARENT/ NOIR
DIAMÈTRE DU FIL > 297.3 MICRONS
COEFFICIENT DE VARIATION > 3.1%
POIDS > 98.3 GRAMMES/M2
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
BLANCHE > 75.7%
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
NOIRE > 60%
OMBRAGE FIL BLANC > 24.3%
OMBRAGE FIL NOIR > 40%
GARANTIE > 5 ANS SUD EST DE L'ESPAGNE
POROSITÉ > 58.40%
PASSAGE DE L'AIR > 74.70%
RÉDUCTION > 25.30%
FORME DES PORES > RECTANGULAIRE
DIAMÈTRE DU PORE > 832.3 MICRONS
COEFFICIENT DE VARIATION > 9.20%
SURFACE DU PORE > 1.183 MM2
LARGEUR > 829.7 MICRONS
LONGUEUR > 1423 MICRONS
PARALLÉLOGRAMMES > 0
TRAPÈZES > 7.30%
TRAPEZOIDES > 82.70%
TENSION DE RUPTURE FIL / KG > 1,4 KG
TISSAGE > 1.192/KG
TRAME > 868/KG
LARGEUR > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5
METRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉES)
LONGUEUR > 100 MÈTRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉS)
TOLÉRANCE DE TAILLE > 3%

TYPE DE PROTECTIVE > 6X9
PRIMARY MATERIAL > PTAD
COLOR > CRYSTAL / BLACK
DIAMETER OF THREAD > 297.3 MICRONS
VARIATION COEFFICIENT > 3.1%
WEIGHT > 98.3 GRAMMES
LIGHT TRANSMISSION OF WHITE COLOR > 75.7%
LIGHT TRANSMISSION OF BLACK COLOR > 75.7%
SHADE NET – WHITE THREAD > 24.3%
SHADE NET – BLACK THREAD > 40%
GUARANTEE > 5 YEARS SOUTHEAST SPAIN
POROSITY > 58.40%
PASSAGE OF AIR > 74.70%
REDUCTION > 25.30%
SHAPE OF PORE > RECTANGLE
DIAMETER OF PORE > 832.3 MICRONS
VARIATION COEFFICIENT > 9.20%
AREA OF PORE > 1.183 MM2
WIDTH > 829.7 MICRONS
LENGTH > 1423 MICRONS
PARALLELOGRAMS > 0
TRAPEZIUMS > 7.30%
TRAPEZOIDS > 82.70%
THREAD TENSILE STRENGTH / KG > 1,4 KG
WARP > 1.192/KG
WEFT > 868/KG
WIDTHS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 M.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
LENGTHS > 100 METRES.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
MARGIN OF ERROR IN MEASUREMENTS > 3%

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.

Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.

Es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como perfiles omega. En caso de dar un uso diferente al habitual a la malla, consultar al fabricante (ventanas cenitales abatibles, ambientes corrosivos, etc.)

Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.

Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación de la malla.


Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.

Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.

En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.

MALLA 10X16

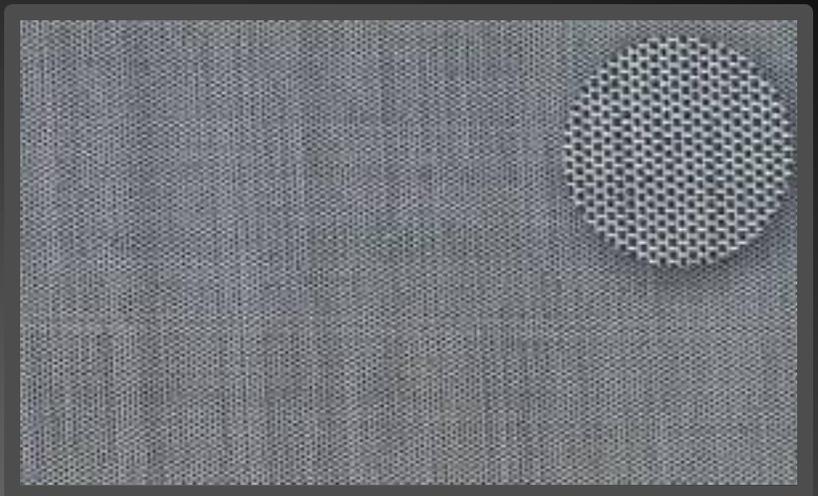

TIPO DE PROTECCIÓN > 10X16
MATERIA BASE > PTAD
COLOR > CRISTAL / NEGRO
DIAMETRO DEL HILO > 281.1 MICRAS
COEFICIENTE DE VARIACIÓN > 3,60%
PESO > 137.9 GRAMOS
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR BLANCO > 80%
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR NEGRO > 45%
SOMBREO HILO BLANCO > 20%
SOMBREO HILO NEGRO > 55%
GARANTÍA 5 AÑOS SURESTE ESPAÑOL
POROSIDAD > 36.60%
PASO DE AIRE > 48.50%
REDUCCIÓN > 51.50%
FORMA DEL PORO > RECTANGULAR
DIAMETRO DEL PORO > 311 MICRONS
COEFICION DE VARACIÓN > 6%
ÁREA DEL PORO > 0,212 MM2
ANCHO > 309 MICRAS
LARGO > 685.7 MICRAS
PARALELOGRAMOS > 5.50%
TRAPECIOS > 20.60%
TRAPEZOIDES > 73.90%
TENSIÓN DE ROTURA HILO / KG > 1 KG
URDIMBRE > 1.810 KG
TRAMA > 1.041 KG
ANCHOS > 1- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5
METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
LARGOS > 100 METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
TOLERANCIAS EN MEDIDAS > 3%

TYPE DE PROTECTION > 10X16
MATÉRIAU DE BASE > PTAD
COULEURS > TRANSPARENT - NOIR
DIAMÈTRE DU FIL > 281.1 MICRONS
COEFFICIENT DE VARIATION > 3,60%
POIDS > 137.9 GRAMMES
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
BLANCHE > 80%
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
NOIRE > 45%
OMBRAGE FIL BLANC > 20%
OMBRAGE FIL NOIR > 55%
GARANTIE > 5 ANS SUD EST DE LÉSPAGNE
POROSITÉ > 36.60%
PASSAGE DE LAIR > 48.50%
RÉDUCTION > 51.50%
FORME DES PORES > RECTANGULARE
DIAMÈTRE DU PORE > 311 MICRONS
COEFFICIENT DE VARIATION > 6%
SURFACE DU PORE > 0,212MM2
LARGEUR > 309 MICRONS
LONGUEUR > 685.7 MICRONS
PARALLÉLOGRAMMES > 5.50%
TRAPÈZES > 20.60%
TRAPEZOIDES > 73.90%
TENSION DE RUPTURE FIL / KG > 1 KG
TISSAGE > 1.810 KG
TRAME > 1.041 KG
LARGEUR > 1- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5
METRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉES)
LONGUEUR > 100 MÈTRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉS)
TOLÉRANCE DE TAILLE > 3%

TYPE DE PROTECTIVE > 10X16
PRIMARY MATERIAL > PTAD
COLOR > CRYSTAL - BLACK
DIAMETER OF THREAD > 281.1 MICRONS
VARIATION COEFFICIENT > 3,60%
WEIGHT > 137.9 GRAMMES
LIGHT TRANSMISSION OF WHITE COLOR > 80%
LIGHT TRANSMISSION OF BLACK COLOR > 45%
SHADE NET - WHITE THREAD > 20%
SHADE NET - BLACK THREAD > 55%
GUARANTEE > 5 YEARS SOUTHEAST SPAIN
POROSITY > 36.60%
PASSAGE OF AIR > 48.50%
REDUCTION > 51.50%
SHAPE OF PORE > RECTANGULARE
DIAMETER OF PORE > 311 MICRONS
VARIATION COEFFICIENT > 6%
AREA OF PORE > 0,212MM2
WIDTH > 309 MICRONS
LENGTH > 685.7 MICRONS
PARALLELOGRAMS > 5.50%
TRAPEZIUMS > 20.60%
TRAPEZOIDS > 73.90%
THREAD TENSILE STRENGTH / KG > 1 KG
WARP > 1.810 KG
WEFT > 1.041 KG
WIDTHS > 1- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 M.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
LENGTHS > 100 METRES.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
MARGIN OF ERROR IN MEASUREMENTS > 3%

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.

Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.

Es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como perfiles omega. En caso de dar un uso diferente al habitual a la malla, consultar al fabricante (ventanas cenitales abatibles, ambientes corrosivos, etc.)

Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.

Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación de la malla.


Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.

Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.

En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.

MALLA 10X20

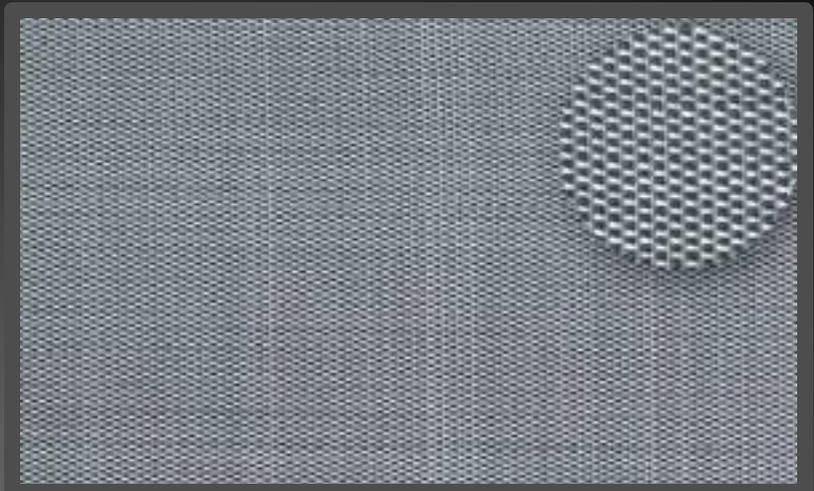

TIPO DE PROTECCIÓN > 10X20
MATERIA BASE > PTAD
COLOR > CRISTAL / NEGRO
DIAMETRO DEL HILO > 252 MICRAS
COEFICIENTE DE VARIACIÓN > 3,30%
PESO > 140 GRAMOS
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR BLANCO > 76%
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR NEGRO > 28.5%
SOMBREO HILO BLANCO > 24%
SOMBREO HILO NEGRO > 61,5%
GARANTÍA 5 AÑOS SURESTE ESPAÑOL
POROSIDAD > 37,90%
PASO DE AIRE > 41,8%
REDUCCIÓN > 58,2%
FORMA DEL PORO > RECTANGULARE
DIAMETRO DEL PORO > 255,8 MICRONS
COEFICION DE VARACIÓN > 7%
ÁREA DEL PORO > 0,199MM2
ANCHO > 253,9 MICRONS
LARGO > 784,3 MICRONS
PARALELOGRAMOS >
TRAPECIOS > 54,40%
TRAPEZOIDES > 36,40%
TENSIÓN DE ROTURA HILO / KG > 1,3 KG
URDIMBRE > 2562 KG
TRAMA > 1261 KG
ANCHOS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5
METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
LARGOS > 100 METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
TOLERANCIAS EN MEDIDAS > 3%

TYPE DE PROTECTION > 10X20
MATÉRIAU DE BASE > PTAD
COULEURS > TRANSPARENT - NOIR
DIAMÈTRE DU FIL > 252 MICRONS
COEFFICIENT DE VARIATION > 3,30%
POIDS > 140 GRAMMES
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
BLANCHE > 76%
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
NOIRE > 28.5%
OMBRAGE FIL BLANC > 24%
OMBRAGE FIL NOIR > 61,5%
GARANTIE > 5 ANS SUD EST DE L'ESPAGNE
POROSITÉ > 37,90%
PASSAGE DE L'ÁIR > 41,8%
RÉDUCTION > 58,2%
FORME DES PORES > RECTANGULARE
DIAMÈTRÉ DU PORE > 255,8 MICRONS
COEFFICIENT DE VARIATION > 7%
SURFACE DU PORE > 0,199MM2
LARGEUR > 253,9 MICRONS
LONGUEUR > 784,3 MICRONS
PARALLÉLOGRAMMES > 9,20%
TRAPÈZES > 54,40%
TRAPEZOIDES > 36,40%
TENSION DE RUPTURE FIL / KG > 1,3 KG
TISSAGE > 2562 KG
TRAME > 1261 KG
LARGEUR > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5
METRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉES)
LONGUEUR > 100 MÈTRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉS)
TOLÉRANCE DE TAILLE > 3%

TYPE DE PROTECTIVE > 10X20
PRIMARY MATERIAL > PTAD
COLOR > CRYSTAL – BLACK
DIAMETER OF THREAD > 252 MICRONS
VARIATION COEFFICIENT > 3,30%
WEIGHT > 140 GRAMMES
LIGHT TRANSMISSION OF WHITE COLOR > 76%
LIGHT TRANSMISSION OF BLACK COLOR > 28.5%
SHADE NET – WHITE THREAD > 24%
SHADE NET – BLACK THREAD > 61,5%
GUARANTEE > 5 YEARS SOUTHEAST SPAIN
POROSITY > 37,90%
PASSAGE OF AIR > 41,8%
REDUCTION > 58,2%
SHAPE OF PORE > RECTANGULARE
DIAMETER OF PORE > 255,8 MICRONS
VARIATION COEFFICIENT > 7%
AREA OF PORE > 0,199MM2
WIDTH > 253,9 MICRONS
LENGTH > 784,3 MICRONS
PARALLELOGRAMS > 9,20%
TRAPEZIÚMS > 54,40%
TRAPEZOIDES > 36,40%
THREAD TENSILE STRENGTH / KG > 1,3 KG
WARP > 2562 KG
WEFT > 1261 KG
WIDTHS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 M.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
LENGTHS > 100 METRES.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
MARGIN OF ERROR IN MEASUREMENTS > 3%

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.

Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.

Es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como perfiles omega. En caso de dar un uso diferente al habitual a la malla, consultar al fabricante (ventanas cenitales abatibles, ambientes corrosivos, etc.)

Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.

Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación de la malla.


Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.

Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.

En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.

MALLA 10X20 REPELENTE

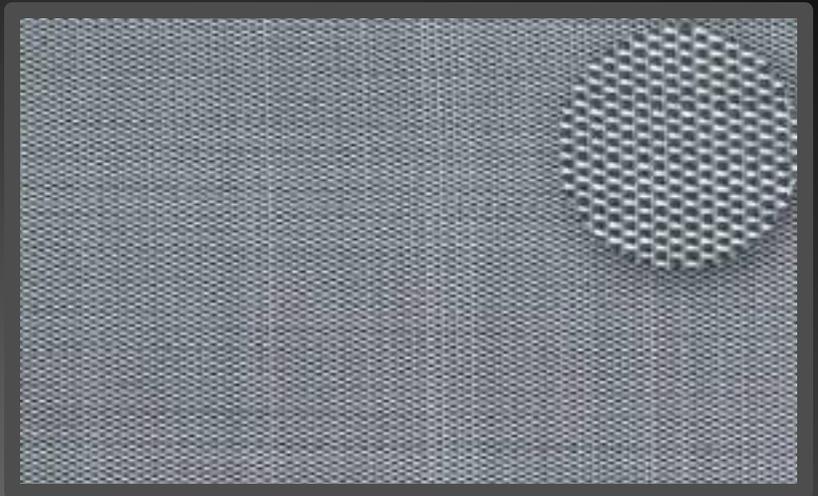

TIPO DE PROTECCIÓN > 10X20 REPELENTE
MATERIA BASE > PTAD
COLOR > BLANCO
DIAMETRO DEL HILO > 252 MICRAS
COEFICIENTE DE VARIACIÓN > 3,30%
PESO > 140 GRAMOS
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR BLANCO > 65%
LONGITUD DE ONDA (ABEJA O ABEJORRO) > ENTRE 300 Y 400 NANÓMETROS
SOMBREO HILO BLANCO > 35%
GARANTÍA 5 AÑOS SURESTE ESPAÑOL
POROSIDAD > 37,90%
PASO DE AIRE > 41,8%
REDUCCIÓN > 58,2%
FORMA DEL PORO > RECTANGULARE
DIAMETRO DEL PORO > 255,8 MICRONS
COEFICION DE VARACIÓN > 7%
ÁREA DEL PORO > 0,199MM2
ANCHO > 253,9 MICRONS
LARGO > 784,3 MICRONS
PARALELOGRAMOS > 10.80%
TRAPEZIOS > 54,40%
TRAPEZOIDES > 57.90%
TENSIÓN DE ROTURA HILO / KG > 1.3 KG
URDIMBRE > 2562 KG
TRAMA > 1261 KG
ANCHOS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
LARGOS > 100 METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
TOLERANCIAS EN MEDIDAS > 3%

TYPE DE PROTECTION > 10X20
MATÉRIAU DE BASE > PTAD
COULEURS > BLANC
DIAMÈTRE DU FIL > 252 MICRONS
COEFFICIENT DE VARIATION > 3,30%
POIDS > 140 GRAMMES
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
BLANCHE > 76%
LONGUEUR DU CRQN (ABELLEI OU BOURDON)
> ENTRE 300 Y 400 NANOMÈTRES
OMBRAGE FIL BLANC > 35%
GARANTIE > 5 ANS SUD EST DE L'ESPAGNE
POROSITÉ > 37,90%
PASSAGE DE LAÏR > 41,8%
RÉDUCTION > 58,2%
FORME DES PORES > RECTANGULARE
DIAMÈTRÉ DU PORE > 255,8 MICRONS
COEFFICIENT DE VARIATION > 7%
SURFACE DU PORE > 0,199MM2
LARGEUR > 253,9 MICRONS
LONGUEUR > 784,3 MICRONS
PARALLÉLOGRAMMES > 10.80%
TRAPÈZES > 54,40%
TRAPEZOIDES > 36,40%
TENSION DE RUPTURE FIL / KG > 1,3 KG
TISSAGE > 2562 KG
TRAME > 1261 KG
LARGEUR > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 METRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉES)
LONGUEUR > 100 MÈTRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉS)
TOLÉRANCE DE TAILLE > 3%

TYPE DE PROTECTIVE > 10X20
PRIMARY MATERIAL > PTAD
COLOR > WHITE
DIAMETER OF THREAD > 252 MICRONS
VARIATION COEFFICIENT > 3,30%
WEIGHT > 140 GRAMMES
LIGHT TRANSMISSION OF WHITE COLOR > 76%
WAVE LENGHT > BETWEEN 300 AND 400 NANOMETRES.
SHADE NET – WHITE THREAD > 35%
GUARANTEE > 5 YEARS SOUTHEAST SPAIN
POROSITY > 37,90%
PASSAGE OF AIR > 41,8%
REDUCTION > 58,2%
SHAPE OF PORE > RECTANGULARE
DIAMETER OF PORE > 255,8 MICRONS
VARIATION COEFFICIENT > 7%
AREA OF PORE > 0,199MM2
WIDTH > 253,9 MICRONS
LENGTH > 784,3 MICRONS
PARALLELOGRAMS > 9,20%
TRAPEZIÚMS > 54,40%
TRAPEZOIDS > 36,40%
THREAD TENSILE STRENGTH / KG > 1,3 KG
WARP > 2562 KG
WEFT > 1261 KG
WIDTHS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 M.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
LENGTHS > 100 METRES.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
MARGIN OF ERROR IN MEASUREMENTS > 3%

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.

Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.

Es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como perfiles omega. En caso de dar un uso diferente al habitual a la malla, consultar al fabricante (ventanas cenitales abatibles, ambientes corrosivos, etc.)

Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.

Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación de la malla.

Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.

Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.

En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.

SOMBREO 50%



TIPO DE PROTECCIÓN > PROT. 50%
MATERIA BASE > PTAD
COLOR > NEGRO / GRIS PLATA
PESO > 57.7 GRAMOS
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR NEGRO > 50%
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR GRIS PLATA > 60%
SOMBREO RAFIA NEGRA > 50%
SOMBREO HILO GRIS PLATA > 40%
GARANTÍA 4 AÑOS SURESTE ESPAÑOL
POROSIDAD > 37.60%
PASO DE AIRE > 37.3%
REDUCCIÓN > 62.70%
FORMA DEL PORO > RECTANGULO
URDIMBRE > 372/KG
TRAMA > 805/KG
ANCHOS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
LARGOS > 100 METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
TOLERANCIAS EN MEDIDAS > 3%

TYPE DE PROTECTION > PROT. 50%
MATÉRIAU DE BASE > PTAD
COULEURS > NOIR / GRIS ARGENTÉE
POIDS > 57.7 GRAMMES/M2
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
NOIRE > 50%
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR GRIS
ARGENTÉE > 60%
OMBRAGE RAPHIA NOIR > 50%
OMBRAGE RAPHIA GRIS ARGENTÉE > 40%
GARANTIE > 4 ANS SUD EST DE L'ESPAGNE
POROSITÉ > 37.60%
PASSAGE DE L'AIR > 37.30%
RÉDUCTION > 62.70%
FORME DE PORES > RECTANGULAIRE
TISSAGE > 372/KG
TRAME > 805/KG
LARGEUR > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 METRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉES)
LONGUEUR > 100 MÈTRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉS)
TOLÉRANCE DE TAILLE > 3%

TYPE DE PROTECTIVE > PORT. 50%
PRIMARY MATERIAL > PTAD
COLOR > WHITE / BLACK / GREY SILVER
WEIGHT > 57.7 GRAMMES
LIGHT TRANSMISSION OF BLACK COLOR > 50%
LIGHT TRANSMISSION OF GREY SILVER COLOR > 60%
RAFIA SHADE NET – WHITE THREAD > 50%
RAFIA SHADE NET – SILVER GREY > 40%
GUARANTEE > 4 YEARS SOUTHEAST SPAIN
POROSITY > 37.60%
PASSAGE OF AIR > 37.3%
REDUCTION > 62.70%
SHAPE OF PORE > SQUARE
WARP > 372/KG
WEFT > 805/KG
WIDTHS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
LENGTHS > 100 METRES.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
MARGIN OF ERROR IN MEASUREMENTS > 3%

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.

Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.

Es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como perfiles omega. En caso de dar un uso diferente al habitual a la malla, consultar al fabricante (ventanas cenitales abatibles, ambientes corrosivos, etc.)

Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.

Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación de la malla.


Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.

Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.

En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.

SOMBREO 65%

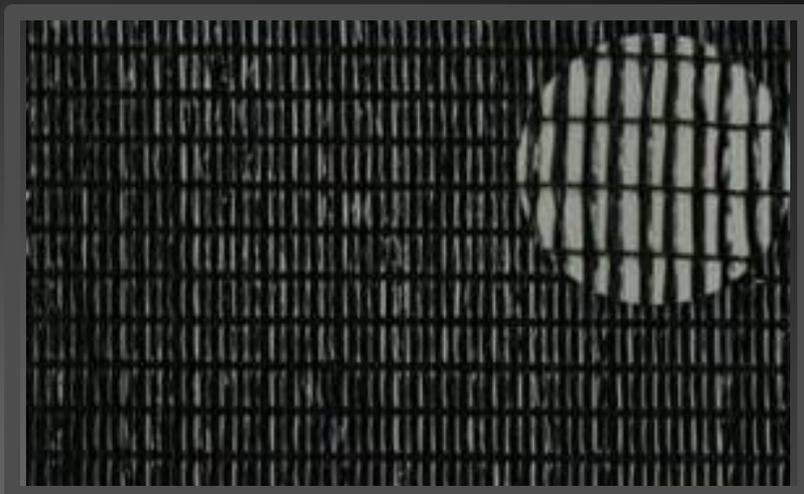

TIPO DE PROTECCIÓN > PROT. 65%
MATERIA BASE > PTAD
COLOR > NEGRO
PESO > 83.3 GRAMOS
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR NEGRO > 30%
SOMBREO RAFIA NEGRA > 70%
GARANTÍA 4 AÑOS SURESTE ESPAÑOL
POROSIDAD > 19.20%
PASO DE AIRE > 16.60%
REDUCCIÓN > 83.40%
FORMA DEL PORO > RECTANGULO
URDIMBRE > 1113/KG
TRAMA > 1211/KG
ANCHOS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
LARGOS > 100 METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)

TYPE DE PROTECTION > PROT. 65%
MATÉRIAU DE BASE > PTAD
COULEURS > NOIR
POIDS > 83.3 GRAMMES/M2
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
NOIRE > 30%
OMBRAGE RAPHIA NOIR > 30%
GARANTIE > 4 ANS SUD EST DE L'ESPAGNE
POROSITÉ > 19.20%
PASSAGE DE L'AIR > 16.60%
RÉDUCTION > 83.40%
FORME DE PORES > RECTANGULAIRE
TISSAGE > 1113/KG
TRAME > 1211/KG
LARGEUR > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 METRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉES)
LONGUEUR > 100 MÈTRES
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉS)

TYPE DE PROTECTIVE > PORT. 65%
PRIMARY MATERIAL > PTAD
COLOR > WHITE / BLACK
WEIGHT > 57.7 GRAMMES
LIGHT TRANSMISSION OF BLACK COLOR >
50%
RAFIA SHADE NET – BLACK > 40%
GUARANTEE > 4 YEARS SOUTHEAST SPAIN
POROSITY > 19.20%
PASSAGE OF AIR > 16.60%
REDUCTION > 83.40%
SHAPE OF PORE > RECTANGLE
WARP > 1113/KG
WEFT > 1211/KG
WIDTHS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
LENGTHS > 100 METRES.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.

Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.

Es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como perfiles omega. En caso de dar un uso diferente al habitual a la malla, consultar al fabricante (ventanas cenitales abatibles, ambientes corrosivos, etc.)

Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.

Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación de la malla.

Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.

Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.

En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.

SOMBREO 80%



TIPO DE PROTECCIÓN > PROT. 80%

MATERIA BASE > PTAD

COLOR > NEGRO / VERDE

PESO > 129 GRAMOS

TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR NEGRO > 12%

TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR VERDE > 30%

SOMBREO RAFIA NEGRA > 88%

SOMBREO RAFIA VERDE > 70%

GARANTÍA 4 AÑOS SURESTE ESPAÑOL

POROSIDAD > 4.40%

PASO DE AIRE > 6.50%

REDUCCIÓN > 93.50%

FORMA DEL PORO > RECTANGULO

URDIMBRE > 1222/KG

TRAMA > 1730/KG

ANCHOS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 METROS

LARGOS > 100 METROS

TOLERANCIA EN MEDIDAS > 3%

TYPE DE PROTECTION > PROT. 80%

MATÉRIAU DE BASE > PTAD

COULEURS > NOIR / VERT

POIDS > 129 GRAMMES/M2

TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR

NOIRE > 12%

TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR

VERTE > 30%

OMBRAGE RAPHIA NOIR > 88%

OMBRAGE RAPHIA VERTE > 70%

GARANTIE > 4 ANS SUD EST DE L'ESPAGNE

POROSITÉ > 4.40%

PASSAGE DE L'AIR > 6.50%

RÉDUCTION > 93.50%

FORME DE PORES > RECTANGULAIRE

TISSAGE > 1222/KG

TRAME > 1730/KG

LARGEUR > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 METRES

TOLERANCÉ DE TAILLE > 3%

TYPE DE PROTECTIVE > PORT. 80%

PRIMARY MATERIAL > PTAD

COLOR > WHITE / GREEN

WEIGHT > 129 GRAMMES

LIGHT TRANSMISSION OF BLACK COLOR >

12%

LIGHT TRANSMISSION OF GREEN COLOR > 30%

RAFIA SHADE NET – BLACK > 80%

RAFIA SHADE NET – GREEN > 70%

GUARANTEE > 4 YEARS SOUTHEAST SPAIN

POROSITY > 4.40%

PASSAGE OF AIR > 6.50%

REDUCTION > 93.50%

SHAPE OF PORE > RECTANGLE

WARP > 1222/KG

WEFT > 1730/KG

WIDTHS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5

LENGTHS > 100 METRES.

MARGIN OF ERROR IN MEASUREMENTS > 3%

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.

Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.

Es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como perfiles omega. En caso de dar un uso diferente al habitual a la malla, consultar al fabricante (ventanas cenitales abatibles, ambientes corrosivos, etc.)

Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.

Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación de la malla.

Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.

Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.

En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.

PLASTIFICADA A 1 CARA



TIPO DE PROTECCIÓN > PLAST. 1 CARA
MATERIA BASE > PTAD
COLOR > CRISTAL OPACO
PESO > 140 GRAMOS
COEFICIENTE DE VARIACIÓN > 10%
ANCHO DE LA RAFIA > 2.5 MM.
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR NEGRO > NO
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR BLANCO > 70%
SOMBREO HILO NEGRO > NO
SOMBREO RAFIA BLANCO > 30%
GARANTÍA 4 AÑOS SURESTE ESPAÑOL
POROSIDAD > 0
PASO DE AIRE > 0
REDUCCIÓN > 100%
FORMA DEL PORO > RECTANGULO
URDIMBRE > 1.298/KG
TRAMA > 1.298/KG
ANCHOS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 Y 5 MTS
(OTRAS MEDIDAS DE CONFECCIÓN)
LARGOS > 150 METROS
(OTRAS MEDIDAS DE CONFECCIÓN)
TOLERANCIA EN MEDIDAS > 3%

TYPE DE PROTECTION > PLAST. 1 CARA
MATÉRIAU DE BASE > PTAD
COULEURS > CRISTAL OPACO
POIDS > 140 GRAMMES/M2
COEFFECIENT DE VARIATION > 10%
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
NOIRE > NO
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
BLANCHE > 70%
OMBRAJE FIL NOIR > NO
OMBRAJE FIL BLANC > 30%
GARANTIE > 4 ANS SUD EST DE LÉSPAGNE
POROSITÉ > 0
PASSAGE DE LÁIR > 0
RÉDUCTION > 100%
TISSAGE > 1298/KG
TRAME > 1298/KG
LARGEUR > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 - 4 ET 5
MTS
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉES)
LONGUEUR > 150 MÈTRES
TOLERANCÉ DE TAILLE > 3%

TYPE DE PROTECTIVE > COATED 1 AIDE
PRIMARY MATERIAL > PTAD
COLOR > OPAQUE CRYSTAL
WEIGHT > 140 GRAMMES
VARIATION COEFFICIENT > 10%
LIGHT TRANSMISSION OF WHITE COLOR >
70%
LIGHT TRANSMISSION OF BLACK COLOR > NO
SHADE NET – BLACK THREAD > NO
SHADE NET – WHITE THREAD > 30%
GUARANTEE > 4 YEARS SOUTHEAST SPAIN
POROSITY > 0%
PASSAGE OF AIR > 0%
REDUCTION > 100%
WARP > 1298/KG
WEFT > 1298/KG
WIDTHS > 1- 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 AND 5
MTS
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
LENGTHS > 150 METRES.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
MARGIN OF ERROR IN MEASUREMENTS > 3%

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.

Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.

Es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como perfiles omega. En caso de dar un uso diferente al habitual a la malla, consultar al fabricante (ventanas cenitales abatibles, ambientes corrosivos, etc.)

Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.

Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación de la malla.

Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.

Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.

En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.

CUBRESUELO



TIPO DE PROTECCIÓN > CUBRESUELO
MATERIA BASE > PTAD
COLOR > NEGRO
PESO > 105 / 140 GRAMOS
TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR NEGRO > 1%
SOMBREO HILO NEGRO > 99%
GARANTÍA 4 AÑOS SURESTE ESPAÑOL
CONSTRUCCIÓN 105 GRAMOS > 7X4.5
CONSTRUCCIÓN 140 GRAMOS > 7X6
ELONGACIÓN URDIMBRE > 25%
ELONGACIÓN TRAMA > 20%
TRAMA V 20 KG / CM / CM
URDIMBRE > 20KG
TRAMA > 1730/KG
ANCHOS > (OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
LARGOS > 100 METROS
(OTRAS MEDIDAS CON CONFECCIÓN)
TOLERANCIA EN MEDIDAS > 5%

TYPE DE PROTECTION > CUBRESUELO
MATÉRIAU DE BASE > PTAD
COULEURS > NOIR
POIDS > 105/140 GRAMMES/M2
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR NOIRE > 1%
OMBRAGE FIL NOIR > 99%
GARANTIE > 4 ANS SUD EST DE L'ESPAGNE
CONSTRUCTION 105 GRAMMES > 7 X 4.5
CONSTRUCTION 140 GRAMMES > 7 X 6
ÉLONGATION TISSAGE > 25%
ÉLONGATION TRAME > 20%
TRAME V 20 KG / CM
TISSAGE > 20 KG/ CM
TRAME > 1730/KG
LARGEUR > 1.05 - 2.10 - 3.30 - 4.20 - 5.25 MTS
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉES)
TOLERANCÉ DE TAILLE > 3%
(AUTRES MESURES CONFECTIONNÉES)
TOLÉRANCE DE TAILLE > 5%

TYPE DE PROTECTIVE > BLACK FLOOR COVERING
PRIMARY MATERIAL > PTAD
COLOR > BLACK
WEIGHT > 105/140 GRAMMES
LIGHT TRANSMISSION OF BLACK COLOR > 1%
SHADE NET - BLACK THREAD > 99%
GUARANTEE > 4 YEARS SOUTHEAST SPAIN
CONSTRUCTION 105 GRAMMES > 7 X 4.5
CONSTRUCTION 140 GRAMMES > 7 X 6
ELONGATION WARP > 25%
ELONGATION WEFT > 20%
WEFT > 20 KG / CM
WARP > 20KG / CM
WIDTHS > 1.05 - 2.10 - 3.30 - 4.20 - 5.25
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
LENGTHS > 100 METRES.
(OTHER MEASUREMENTS MADE TO ORDER)
MARGIN OF ERROR IN MEASUREMENTS > 5%

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.

Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.

Es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como perfiles omega. En caso de dar un uso diferente al habitual a la malla, consultar al fabricante (ventanas cenitales abatibles, ambientes corrosivos, etc.)

Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.

Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación de la malla.


Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.

Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.

En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.

COBERTURA TÉRMICA

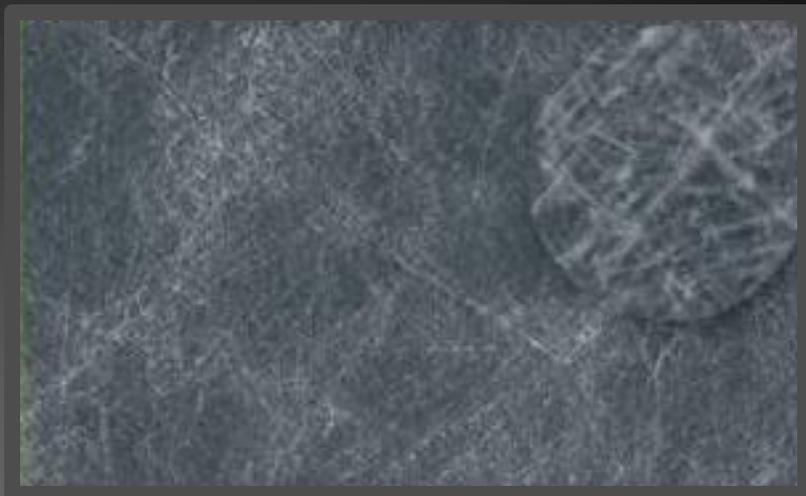

TIPO > TÉRMICA 17 GRAMOS
MATERIA BASE > PP
COLOR > BLANCO
PESO > 16.8 GRAMOS
TRANSMISIÓN DE LUZ
COLOR BLANCO 90%
GARANTÍA > 1 CAMPAÑA SURESTE
ESPAÑOL
POROSIDAD > 18.10%
PASO DE AIRE > 20.20%
REDUCCIÓN > 75.80%
RESISTENCIA SENTIDO MÁQUINA > 30N
RESISTENCIA ANCHO DE TEJIDO > 22N
ELONGACIÓN SENTIDO MÁQUINA > 35%
ELONGACIÓN ANCHO TEJIDO > 35%
ANCHOS > 1-1.5-2-2.2-2.40—3-3.5-4-4.5
OTROS ANCHOS CON CONFECCIÓN.
LARGOS > 250-500-1000 Y 1500 MTS.
TOLERANCIAS EN MEDIDAS > 3%

TYPE > TERMIQUE 17 GRAMMES
MATÉRIAU DE BASE > PP
COULEURS > BLANCHE
POIDS > 16.8 GRAMMES
TRANSMISSION DE LUMIÈRE DE COULEUR
BLANCHE > 90%
OMBRAGE OU FILS BLANC > 10%
GARANTIE > 1 SAISON SUR-EST ESPAGNOL
POROSITÉ > 18.10%
PASSAGE DE L'AIR
RÉDUCTION > 75.80%
RÉSISTANCE SENS DE LA MACHINE > 30N
RESISTANCE LARGEUR DU TISSU > 22N
ÉLONGATION SENS DE LA MACHINE > 35%
ÉLONGATION LARGEUR DU TISSU > 35%
LARGEURS > 1-1.5-2-2.5-2.40-3-3.50-4-4.50
AUTRES LARGEURS AVEC CONFECTION
LONGEURS > 250-500-1000-1.500 MTS
TOLERANCES EN MEASURES > 3%

TYPE > THERMAL 17 GRAMS
PRIMARY MATERIAL > PP
COLOUR > WHITE
WEIGHT > 16.8 GRAMMES
LIGHT TRANSMISSION OF WHITE COLOR >
90%
SHADE NET – WHITE THREAD > 10%
GUARANTEE > 1 SEASON SOUTHEAST SPAIN
POROSITY > 18.10%
PASSAGE OF AIR > 20.20%
REDUCTION > 75.80%
RESISTANCE DIRECTION OF MACHINE > 30N
RESISTANCE WIDTH OF FABRIC > 22N
ELONGATION DIRECTION OF MACHINE > 35%
ELONGATION WIDTH OF FABRIC > 35%
WIDTH > 1-1.5-2-2.2-2.40-3-3.50-4-4.50
OTHER WIDTHS MADE TO ORDER
LENGTHS > 250-500-1000-1.500 METRES
MARGIN OF ERROR IN MEASUREMENTS > 3%

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.

Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.

Es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como perfiles omega. En caso de dar un uso diferente al habitual a la malla, consultar al fabricante (ventanas cenitales abatibles, ambientes corrosivos, etc.)

Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.

Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación de la malla.

Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas.

Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.

Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.

En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.